



Üzemanyagszűrő-csere
ALPINE A110 II gépkocsin
– Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
ALPINE A110 II 1.8, ALPINE A110 II 1.8 S, ALPINE A110 II 1.8 GT

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – ALPINE A110 II. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

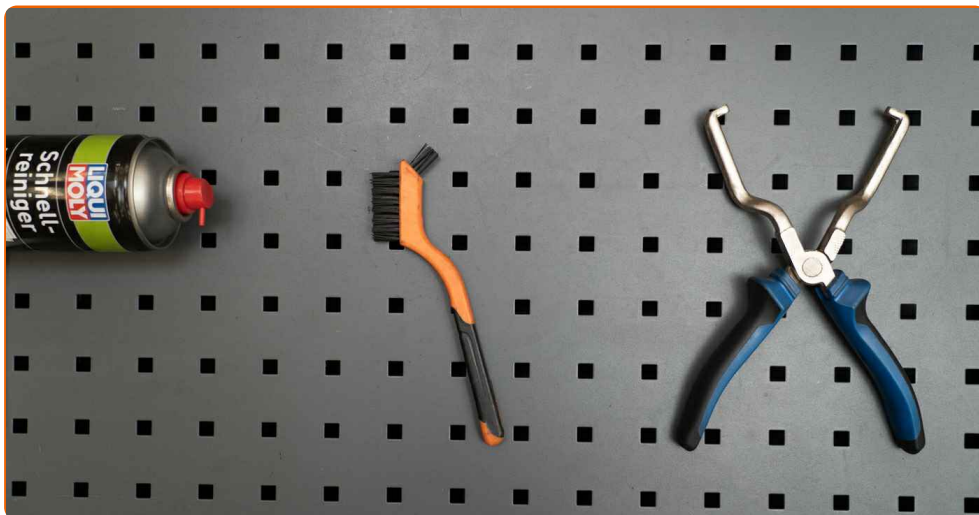

- Nylon tisztító kefe
- Üzemanyagcső bontó fogó
- Univerzális tisztítóspray
- Folyadéktartály

Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – ALPINE A110 II. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - ALPINE A110 II – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.



2

Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.

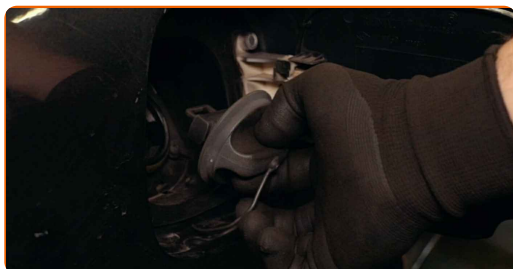

3


Emelje fel a gépkocsit.

Csere: üzemanyagszűrő – ALPINE A110 II. Tipp:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.


4

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

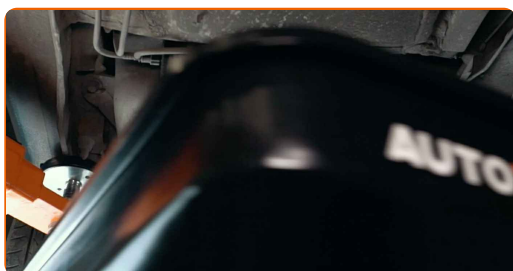

5

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

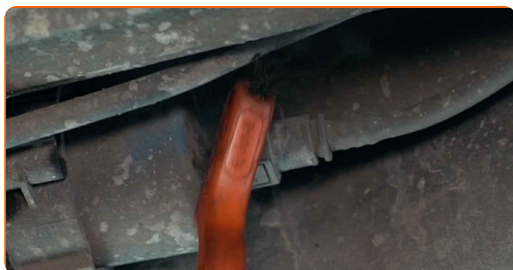

6

Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetéket az üzemanyagszűrő házról. Használjon üzemanyagcső bontó fogót.



Az AUTODOC javasolja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

7

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.




8

Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.


9

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő tartót. Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

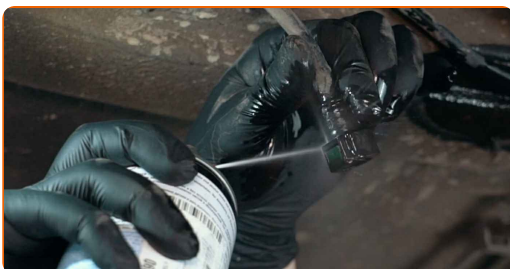

10

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

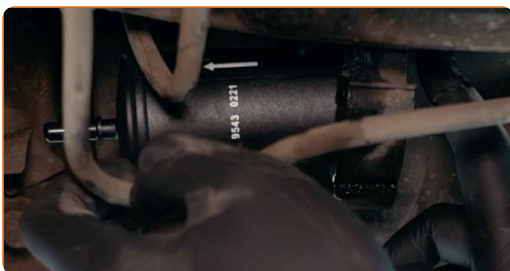

Csere: üzemanyagszűrő – ALPINE A110 II. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne felejtse, hogy a szűrő be- és kimeneti oldalát nem szabad felcserélni. A szűrőn nyilak jelölik az üzemanyagáramlás irányát.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- ALPINE A110 II – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.


11

Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.



12

Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

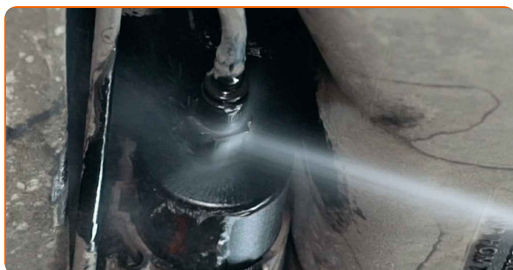


13

Engedje le az autót.


14

Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

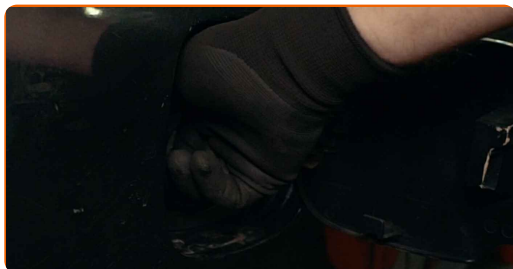

15

Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

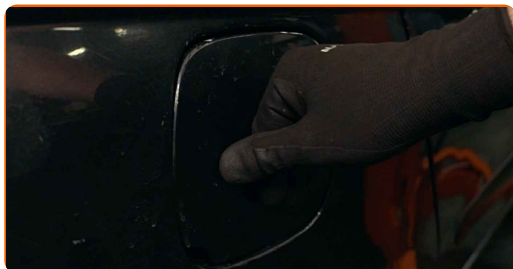

Az AUTODOC javasolja:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

16

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

17

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – ALPINE A110 II. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.